
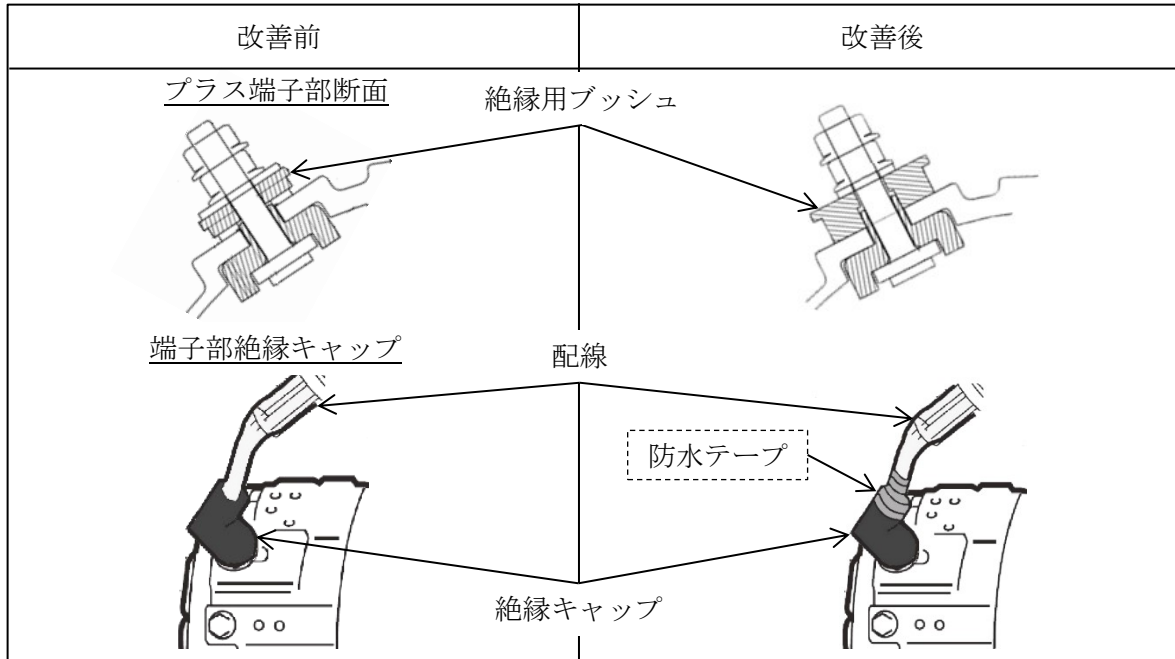


改善箇所説明図②

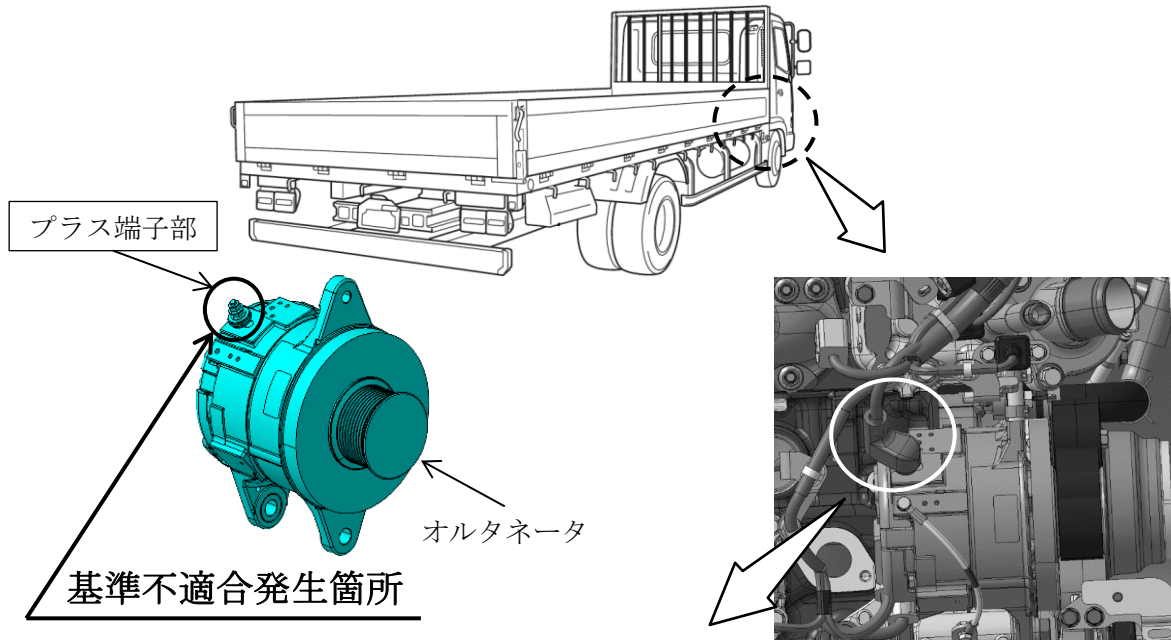

注： は交換する部品を示す。

注： は追加する部品を示す。

中型トラックにおいて、60A仕様のオルタネータプラス端子部の絶縁用ブッシュ形状が不適切なため、融雪剤等を含んだ水分が当該端子部とオルタネータ本体の間に付着すると漏電が発生するものがある。そのため、バッテリー充電警告灯が点灯し、当該端子付近が焼損することで充電不能となり、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容：

全車両、プラス端子部を対策品に交換するとともに、端子部配線の絶縁キャップに防水テープを追加する。
 なお、端子部配線に腐食が認められる場合には補修用配線に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートの右中央部に白ペイントを塗布する。